



RV Products Division

**OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
FOR 47000 SERIES
ROOF TOP HEAT PUMPS AND CEILING PLENUMS**

**CONSIGNES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
POUR LES THERMOPOMPES DE TOIT ET
LES CHAMBRES DE DIFFUSION D'AIR
DE SÉRIE 47000**

**BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNGEN
FÜR DACHMONTIERTE HEIZPUMPEN
UND DECKENPLENEN
DER SERIE 47000**

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PARA BOMBAS DE CALOR PARA UNIDADES
EXTERIORES Y UNIDADES INTERIORES
SERIE 47000**

TABLE OF CONTENTS

I.	General Information	2
II.	Standard Ceiling Plenum Control Panel	2
III.	Standard Ceiling Plenum Operation	3
IV.	Maintenance	4
V.	Wall Thermostat Operation	6
VI.	Warranty Service	6

I. GENERAL INFORMATION

NOTE

An optional auxiliary electric resistance heating assembly can be installed to take the chill out of the indoor air when the heat pump can no longer operate. The heat pump will shut down at conditions which would cause outdoor coil freeze-up, generally near freezing temperatures.

This roof mount heat pump is designed to operate from a 115 VAC, 60 HZ, 1 Phase power supply. A qualified technician should verify that the heat pump is receiving the proper power.

In the cooling mode, the temperature drop from inlet to supply will be 15 to 20 degrees. In the heating mode, the temperature rise from inlet to supply will be 25 to 40 degrees unless the outdoor temperature has dropped sufficiently to cause the freeze switch to activate. In that case, the rise will be only 10 to 20 degrees. Any deviations from these norms are cause to examine the system for dirty air filters or dirty outdoor coil.

Parking the vehicle in a shaded area, keeping windows and doors shut and avoiding the use of heat producing appliances in the vehicle will help to reduce the heat gain. When possible, the addition of insulation and tinted glass (especially in uninsulated vans) should be considered.

R410A Roof Top Heat Pumps

High Pressure Switch Lockout Circuit

Heat pumps using R410A refrigerant utilize a factory installed High Pressure Switch Safety Circuit. In the event of an abnormal condition (failure of fan motor, dirty condenser coil, dirty filters), the high pressure switch will prevent the compressor from continuing to run. Once the high pressure switch has tripped, this safety circuit will “Lock Out” the compressor preventing it from trying to restart or run until the 115 VAC supply power has been turned off and then back on to reset the High Pressure Switch Safety Circuit. If repeated trips of the high pressure switch lock out occur, then you must have the unit serviced by a qualified technician.

II. CONTROL PANEL

If your RV heat pump is operated from the control panel located in the ceiling assembly, then there are three controls on the ceiling assembly that help you control the heat pump. They are as follows:

A. The Selector Switch – The selector switch determines which mode of operation the heat pump will be in. By rotating the selector switch, the operator can obtain any system function desired. System functions vary depending upon options of both the roof top unit and ceiling assembly. Figure 1 shows selector switch location and lists all available functions by model.

The “Operation” section explains the operational characteristics of each mode of operation.

- B. The Thermostat (temperature control) – The thermostat regulates the “ON” and “OFF” temperature setting at which the compressor will operate (See Figure 1).
- C. Louvers – The louvers are located at both ends of the ceiling assembly shroud and are used in directing the discharge air from the unit.

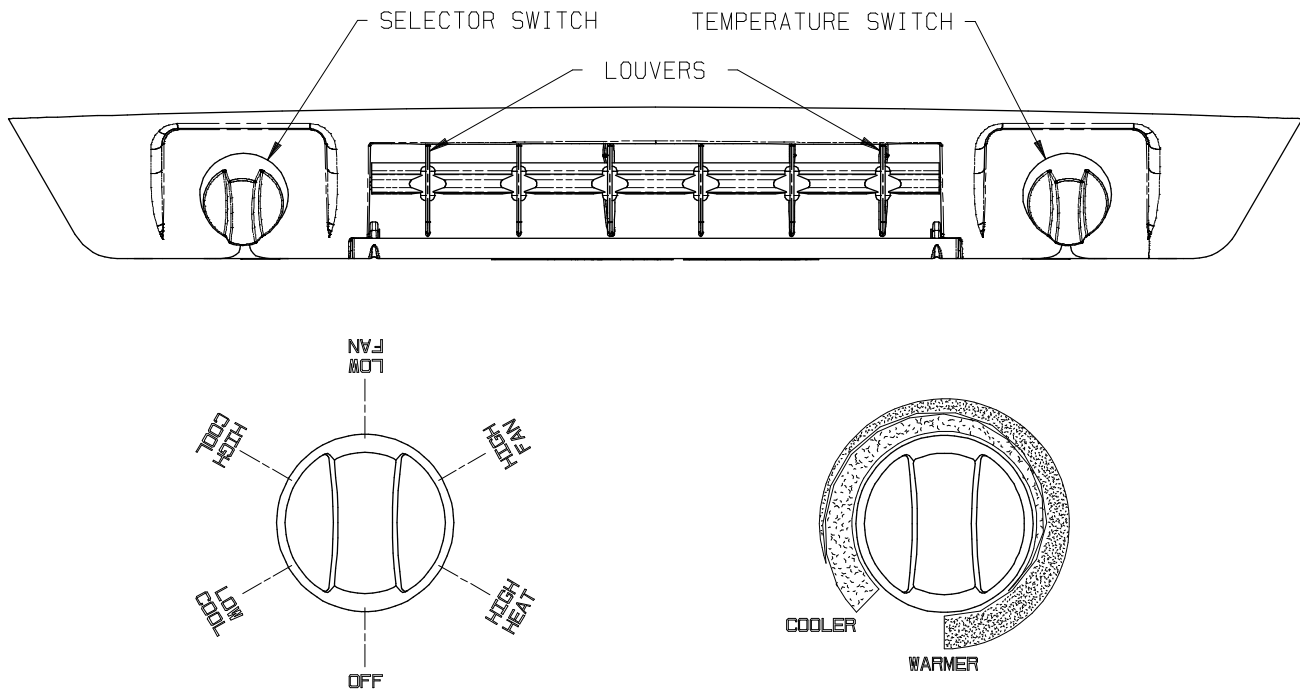


FIGURE 1

III. OPERATION

I. For Cooling Operation (Refer to Figure 1, page 3).

- A. Turn the selector switch to the “LOW COOL” or “HIGH COOL” position.
- B. Rotate the thermostat (temperature control) to the position that is the most comfortable to you. The thermostat will turn the compressor on when the temperature of the air entering the heat pump rises a few degrees above the setting you have selected. When the temperature of the air entering the heat pump drops below the selected setting, the thermostat will turn the compressor off. The heat pump, while in the cooling mode, will continue to cycle the compressor on and off in the above mentioned fashion until the selector switch is turned to another mode of operation.
- C. Position the louvers to the desired direction the discharge air is to flow.

II. Operation During Cooler Nights (Cooling Operation).

It is important, when the outdoor temperature drops in the evening or during the night to below 75 degrees F., that the thermostat (temperature control) be set at a midpoint between “Warmer” and “Cooler”. If the setting is at “Cooler”, the cooler (evaporator) coil may become iced-up and stop cooling. During the day when the temperatures have risen above 75 degrees F., reset the thermostat switch to the desired setting.

NOTE

Should icing-up occur, it is necessary to let the cooling (evaporator) coil defrost before normal cooling operation is resumed. During this time, operate the unit in the “HIGH FAN” position with the system at maximum air flow. When increased or full air flow is observed, the cooling coil should be clear of ice.

III. Short Cycling

When a heat pump is in operation, its compressor circulates refrigerant under high pressure. Once off, it will take two to three minutes for this high pressure to equalize.

The heat pump compressor is unable to start against high pressure. Therefore, once the heat pump is turned off, it is important to leave it off for two to three minutes before restarting.

Short cycling the compressor (or starting it before pressures have equalized), will in some instances, kick the circuit breaker or overload.

IV. For Heating Operation (Refer to Figure 1, page 3).

NOTE

The heat pump will operate on reverse cycle refrigerant heating at outdoor temperatures above freezing. When the outdoor temperature is below freezing, the heat pump compressor will shut down to prevent outdoor coil freeze-up. At this time, if the optional auxiliary electric resistance heater has been installed, it will be energized to take the chill out of the indoor air. The electric resistance heater is not a substitute for a furnace at these low outdoor temperatures.

- A. Turn the selector switch to the "HIGH HEAT" position. At "HIGH HEAT", the fan operates on high speed with heat output at maximum.
- B. Rotate the thermostat (temperature control) switch to the position that is the most comfortable to you.

The thermostat will turn the compressor/heater on when the temperature of the air entering the heat pump unit drops below this setting a few degrees, and automatically turns off when the temperature of the air entering the heat pump rises a few degrees above this setting. The compressor/heater will continue to cycle on and off in this fashion until the selector switch is turned to another mode of operation.

- C. Position the louvers to the desired direction the discharge air is to flow.

Discharge air temperature can be controlled to some extent by opening or closing the louvers. When the louvers are closed, the warmest localized discharge air is achieved. Fully opened louvers will throw the warm discharge air to the back and front of the vehicle for more efficient circulation and faster warm-up. Although the air temperature is lower with the louvers fully opened, the heating capacity is still the same.

V. For Air Circulation Only (Refer to Figure 1, page 3).

- A. Turn the selector switch to "LOW FAN" or for maximum air flow, to "HIGH FAN".
- B. Position the louvers to the desired direction the discharge air is to flow.

NOTE

When the selector switch is in the "LOW FAN" or "HIGH FAN" position, the blower motor will operate continuously.

IV. MAINTENANCE

I. Owner

One of the biggest advantages to your new Coleman-Mach heat pump is that the maintenance needed to keep the unit in good care is minimal. In fact about the only thing you, the owner, must take care of is the cleaning and replacement of the filters.

Filters are made from long life non-allergenic natural fibers which can be cleaned and reused, and which completely filter the circulated air when the air conditioner is in operation. If the filters are not cleaned at regular intervals, they may become partially clogged with lint, dirt, grease, etc. A clogged filter will produce a loss of air volume and may eventually cause an icing-up of the cooling (evaporator) coil.

IMPORTANT

Do not operate your heat pump for extended periods of time without the filter installed.

An even more serious condition occurs when the heat pump is operated without a filter. When this happens the lint, grease, etc. that are normally stopped by the filter are now accumulating in the cooling coil. This not only leads to a loss of air volume and a possible icing-up of the cooling coil, but could also result in serious damage to the operating components of the heat pump.

We recommend that the filters be cleaned and changed at least every two weeks when the heat pump is in operation.

Cleaning and/or changing the filters:

1. Disengage the two 1/4 –turn fasteners that secure the ceiling assembly grille to the ceiling assembly (See Figure 2).
2. Lower the grille and filters from the ceiling assembly.
3. Take filters out and either clean or exchange with other filters (See Figure 2).
4. If the vehicle is equipped with a flush mount ceiling assembly, remove the four return air grille screws (See Figure 3).
5. Remove filter from grille and either clean or exchange with new filter.

NOTE

If replacement filters are necessary, the filters can be purchased from most Airxcel, Inc. Authorized Service Centers. It is recommended that spare filters be carried with the RV at all times to replace worn, torn or deteriorated filters.

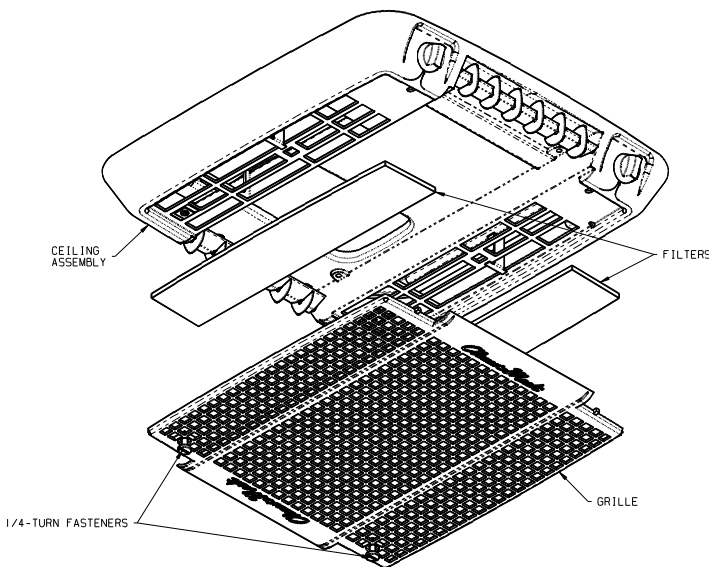


FIGURE 2

II. Service Person

- A. Electrical – All electrical work and/or inspection should be performed only by qualified service personnel. Contact your nearest Airxcel, Inc. Service Center if electrical problems should arise.
- B. Check Point – Failure to start or to cool the air are sometimes problems with heat pump units. The Coleman-Mach RV heat pump is designed to operate on 115 volt electrical power. If the

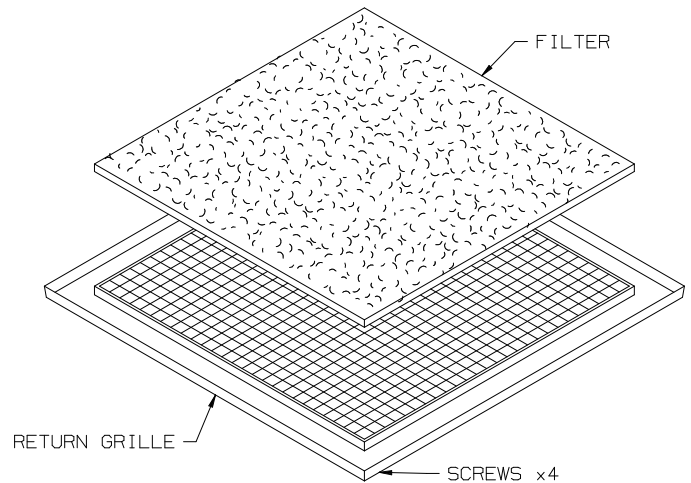


FIGURE 3

compressor on the heat pump fails to start, check with your Airxcel, Inc. Service Center to determine that the proper wire size is connected to the unit, the proper circuit breakers are installed as protection devices on the electrical circuit and the proper sized extension cord is being used for the distance covered from the utility outlet to the RV. The required minimum wire size is #12 AWG for lengths up to 25 feet (larger wire size for greater distances). Each heat pump unit must be protected with a 20 amp time delay fuse or circuit breaker.

If the heat pump continues to trip off the circuit breakers, have an electrician check the starting amperage and running amperage on the unit. If the circuit breaker continues to trip off and the electrical consumption is found to be normal, it will require the replacement of the faulty circuit breaker.

If all electrical power to the heat pump is normal but neither the fan or the compressor will operate, the connector plug located behind the ceiling assembly control box should be checked to determine whether it is faulty.

On the heating-cooling heat pump models, if all electrical power to the unit is normal and the fan runs but you never get any heated air, then the electrical plug to the heating unit should be checked for a secure connection. If this does not correct the malfunction, the heating thermostat or limit switch may be faulty.

- C. Mechanical Integrity – The heat pump should be inspected periodically to be sure that the bolts which secure the unit to the roof are tight and in good shape. Also, an examination of the plastic shroud covering the heat pump on the top of the roof

should be made periodically. Be sure the five mounting screws and washers are snug and holding the shroud to the heat pump. Also examine the

shroud to be sure it is not developing cracks or has suffered damage from impact.

V. WALL THERMOSTAT OPERATION

If your Coleman-Mach roof top heat pump is controlled by a wall thermostat, refer to the operation manual that was included with the thermostat.

VI. WARRANTY SERVICE

Let's face it. Sometimes even the best products may need service. To obtain warranty service on your Coleman-Mach heat pump, please contact your selling dealer, or you may access our web site on the Internet at www.rvcomfort.com for answers to the most frequently asked questions and service center locations.

Airxcel, Inc. support help may be accessed by E-mail at RVPSupport@Airxcel.com.

All written correspondence should be directed to:

Airxcel, Inc.
RV Products Division
P.O. Box 4020
Wichita, KS 67204

IMPORTANT

1. Carefully read your limited two year product warranty which is packed with the product.
2. An optional three year extended parts only contract is available at an additional cost of \$89.95. To obtain this optional three year parts contract, fill out the application card stapled to the front of this envelope. Please mail the card and a check or money order to the address above. Applications must be made **within ninety (90) days** of the original purchase.
3. Inquiries about your Coleman-Mach heat pump must include the model and serial numbers and the date of purchase. The model and serial numbers can be found on the I.D. label located on the heat pump basepan return air opening at the bottom of the roof unit. This information may also be found on the heat pump rating plate.

**OPTIONAL THREE YEAR EXTENDED
PARTS CONTRACT**



NOT RENEWABLE (OPTIONAL at ADDITIONAL COST) NOT REFUNDABLE

A/C MODEL NUMBER _____
A/C SERIAL NUMBER _____
CONTRACT # _____
CONTRACT EFFECTIVE DATE _____

1. This Extended Parts Contract must be purchased within 90 days of the original (first) retail purchase of the covered air conditioner. The consumer must establish these dates by copy of the sales receipt. During the term of this Extended Parts Contract, Airxcel, Inc. agrees to furnish without charge any replacement parts required for the covered air conditioner because of defects in material or workmanship. This Extended Parts Contract is for a term of three years and begins the day following the date on which the original two-year new product warranty expires. This Extended Parts Contract is not transferable to any subsequent purchaser of the covered air conditioner.
2. This Extended Parts Contract does not cover any labor charges or other charges.
3. The Extended Parts Contract duration shall be calculated as follows:
 - 3.1 The contract duration on replacement parts furnished under this parts replacement contract shall be for the unexpired duration under this contract.
 - 3.2 If the air conditioner is installed as original equipment in a recreational vehicle, the duration shall begin two (2) years from the date of the original purchase of the recreational vehicle.
 - 3.3 If the air conditioner is installed in a recreational vehicle previously purchased by the consumer, the duration shall begin two (2) years from the date of the purchase of the air conditioner.
 - 3.4 The consumer must establish these dates by presenting this certificate at the time the claim is made.
4. The consumer should proceed as follows to obtain contract performance:
 - 4.1 To obtain warranty service on your Coleman-Mach air conditioner, please contact your selling dealer, or you may access our web site on the Internet at www.rvcomfort.com for answers to the most frequently asked questions and service center locations. Schedule appointments for service assistance. It is the contracted consumer's responsibility to transport the air conditioner to the servicers location. Collect service agreement calls will not be accepted by Airxcel, Inc. or field servicers.
 - 4.2 All warranty parts covered by this Extended Parts Contract shall be obtained from Airxcel, Inc.

EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS

5. To the extent any or all of the following exclusions or any other provisions of this Extended Parts Contract are prohibited by any federal, state or municipal law, and cannot be preempted, they shall not be applicable.
 - 5.1 **IN THE EVENT THERE ARE OTHER APPLICABLE PARTS REPLACEMENT CONTRACTS, THEN THIS EXTENDED PARTS CONTRACT IS SECONDARY TO THOSE CONTRACTS AND ONLY PARTS EXCLUDED UNDER THE OTHER CONTRACT AND INCLUDED UNDER THIS EXTENDED PARTS CONTRACT WILL BE COVERED.**
 - 5.2 **THIS EXTENDED PARTS CONTRACT DOES NOT COVER CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY.**
 - 5.3 This Extended Parts Contract applies only to products sold at retail in the United States.
 - 5.4 This Extended Parts Contract does not cover damages caused by mishandling, neglect, lightning, corrosive atmosphere, collision, improper installation, improper application or improper energy supply.
 - 5.5 This Extended Parts Contract does not cover damages caused by failure to perform normal and routine maintenance as set out in the operation and maintenance instructions.
 - 5.6 This Extended Parts Contract does not cover damages or equipment failure caused by the use of non-Airxcel, Inc. parts or components.
 - 5.7 This Extended Parts Contract shall not apply if the nameplate is removed or defaced.
 - 5.8 This Extended Parts Contract shall not apply if the vehicle on which the air conditioner is installed is used for maritime activities.
 - 5.9 This Extended Parts Contract shall not apply if the vehicle on which the air conditioner is installed is used for commercial purposes involving off highway travel.
 - 5.10 This Extended Parts Contract shall not apply if the air conditioner is installed on a semi-tractor and/or commercial trailer.
 - 5.11 This Extended Parts Contract does not include shrouds, filters or complete air conditioners

**Airxcel, Inc.
RV Products Division
P.O. Box 4020
Wichita, KS 67204**

TABLE DES MATIÈRES

I.	Renseignements généraux	8
II.	Panneau de command de la chambre de diffusion d'air standard	8
III.	Exploitation de la chambre de diffusion d'air standard	9
IV.	Entretien	10
V.	Exploitation du thermostat mural	11
VI.	Service de garantie	11

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

NOTE

Un auxiliaire en option résistance électrique chauffage peut être installé pour réchauffer de l'air intérieur quand la pompe ne peut plus fonctionner. La thermopompe s'éteindra dans les conditions qui causeraient un blocage par congélation de l'échangeur extérieur, en général près des températures de congélation.

Cette thermopompe de toit est conçue pour s'alimenter d'une source monophasée de 115 V c.a. et de 60 Hz. Un technicien qualifié doit vérifier que la pompe à chaleur reçoit l'alimentation adéquate.

Au mode refroidissement, la baisse de température de l'entrée à la sortie sera de 15 à 20 degrés F (-9,4 à -6,6 degrés C). Au mode chauffage, la hausse de température de l'entrée à la sortie atteindra de 25 à 40 degrés F (-3,8 à 4,4 degrés C), à moins que la température extérieure ne chute suffisamment pour activer l'interrupteur antiblocage. Dans ce cas, la température ne s'élèvera que de 10 à 20 degrés F (-12,2 à -6,6 degrés C). Tout écart à ces norms justifie un examen de l'appareil, à la recherché de filtres à air sales ou d'un échangeur extérieur encrassé.

Le fait de stationer le véhicule à l'ombre, de garder les fenêtres et les portières fermées et d'éviter l'utilisation d'appareils thermogènes dans le véhicule aidera à réduire le gain de chaleur. Si possible, considérez l'ajout d'isolant et de vitres teintées (surtout dans les fourgonnettes non isolées).

R410A toit pompes à chaleur

Circuit de blocage du contacteur haute pression

Pompes à chaleur utilisant le R410A réfrigérant utiliser une usine installée Interrupteur haute pression circuit de sécurité. Dans l'éventualité d'une anomalie (une défaillance du moteur du ventilateur, un serpentin de condensation sale, des filtres encrassés), le contacteur haute pression empêche le compresseur de rester en marche. Quand le contacteur haute pression est déclenché, ce circuit de sûreté bloque le compresseur, ce qui empêche ce dernier de redémarrer ou de fonctionner jusqu'à ce que l'alimentation de 115 V c.a. soit coupée puis rétablie de façon à réinitialiser le circuit de sûreté du contacteur haute pression. Si le blocage du contacteur haute pression se déclenche à maintes reprises, vous devez faire réparer l'appareil par un technicien competent.

II. PANNEAU DE COMMANDE

Si votre RV pompe à chaleur est actionné à partir du panneau de commande situé dans le plafond, puis il y a trois commandes sur le plafond qui vous aident à contrôler la pompe à chaleur. Ce sont les suivantes :

A. Le sélecteur – Le commutateur de sélection détermine le mode de fonctionnement la pompe à chaleur doit être. En tournant le sélecteur, l'utilisateur peut obtenir toute fonction de l'appareil désirée. Les fonctions du dispositif varient selon les options de l'unité de toit et celles du plafonnier. Le figure 1 illustrent l'emplacement du sélecteur et les

fonctions offertes. La section « Exploitation » explique les caractéristiques de chaque mode de fonctionnement.

B. Le thermostat (commande thermique) – Le thermostat fixe le réglage de température de «ON» et «OFF» auquel le compresseur va fonctionner (voir la figure 1).

C. Les louvers – Les louvers se situent aux deux extrémités de la coiffe du plafonnier et servent à diriger l'air soufflé par l'unité.

III. EXPLOITATION

I. Pour l'opération de refroidissement (reportez-vous aux figure 1, page 3).

- A. Tournez le sélecteur vers la position «LOW COOL» ou «HIGH COOL».
- B. Ajustez le thermostat (commande thermique) à la position la plus confortable pour vous. Le thermostat met le compresseur en marche lorsque la température de l'air pénétrant dans la pompe à chaleur s'élève de quelques degrés au-dessus du paramètre que vous avez sélectionné. Lorsque la température de l'air pénétrant dans la pompe à chaleur est inférieure au réglage sélectionné, le thermostat s'arrête le compresseur. La pompe à chaleur, tandis que dans le mode de refroidissement, va poursuivre le cycle le compresseur en marche ou à l'arrêt dans le ci-dessus mentionnée jusqu'à ce que le commutateur-sélecteur est tourné vers un autre mode de fonctionnement.
- C. Orientez les louvers dans la direction voulue pour l'air soufflé.

II. Exploitation (du refroidissement) pendant les nuits froides.

Quand la température extérieure descend, le soir ou la nuit, sous 75 degrés F (23,9 degrés C), il importe que le thermostat (commande thermique) soit placé entre « Warmer » et « Cooler ». Si le réglage est sur « cooler », le serpentin refroidisseur (évaporateur) peut givrer et cesser de refroidir. Pendant la journée, quand la température a remonté de 75 degrés F, 23,9 degrés C), remettez le thermostat au réglage désiré.

REMARQUE

En cas de givrage, il faut laisser le serpentin refroidisseur (évaporateur) dégivrer avant de reprendre l'exploitation normale du refroidissement. Entre-temps, faites fonctionner l'unité en position « HIGH FAN » débit d'air maximal. Quand vous observez un débit d'air accru ou optimal, le serpentin refroidisseur devrait être de glace.

III. Pompage

Lorsque la pompe à chaleur en fonctionnement, le compresseur de réfrigérant circule sous haute pression. Une fois éteint, il lui faudra deux ou trois minutes pour égaliser la pression.

La pompe à chaleur compresseur est incapable de démarrer contre une haute pression. Par conséquent, une fois que la pompe à chaleur est hors tension, il est important de le laisser pendant deux à trois minutes avant de redémarrer.

Le pompage du compresseur (son démarrage avant que les pressions s'égalisent) va, dans certains cas, déclencher le disjoncteur ou causer une surcharge.

IV. Pour Chauffer d'Opération (reportez-vous aux figure 1, page 3).

REMARQUE

La pompe à chaleur fonctionne sur le chauffage cycle frigorifique inverse à des températures extérieures au-dessus de congélation. Lorsque la température extérieure est inférieure à la congélation, le compresseur de la pompe à chaleur arrête afin de prévenir serpentin extérieur du gel. A cette époque, si l'option chauffage auxiliaire résistance électrique a été installé, il sera mis sous tension pour prendre la chill-out de l'air intérieur. La résistance électrique n'est pas un substitute pour un four à ces basses températures extérieures.

- A. Tournez le sélecteur vers la position «HIGH HEAT». Sur « HIGH HEAT », le ventilateur fonctionne à haute vitesse avec une production de chaleur au maximum.
- B. Ajustez le thermostat (commande thermique) à la position la plus confortable pour vous. Le thermostat met le compresseur/le chauffage en marche lorsque la température de l'air pénétrant dans la pompe à chaleur unité tombe en dessous de ce paramètre de quelques degrés, et s'éteint automatiquement lorsque la température de l'air pénétrant dans la pompe à chaleur s'élève de quelques degrés au-dessus de cette valeur. Le compresseur-réchauffeur continuera de s'allumer et de s'éteindre ainsi jusqu'à ce que le sélecteur soit réglé sur un autre mode de fonctionnement.
- C. Orientez les louvres dans la direction voulue pour l'air soufflé.

La température de l'air soufflé peut être contrôlée jusqu'à un certain point en ouvrant ou en fermant les louvres. Quand les louvres sont fermés, l'air de soufflage localisé le plus chaud est atteint. Des louvres entièrement ouverts projeteront l'air soufflé chaud vers l'arrière et vers l'avant du véhicule pour une circulation accrue et un réchauffement accéléré. Même si la température de de l'air est inférieure avec les louvres entièrement ouverts, la capacité de chauffage est la même.

V. Pour la circulation d'air seulement (reportez-vous aux figure 1, page 3).

- A. Tournez le sélecteur sur «LOW FAN» ou, pour un débit d'air maximal, sur «HIGH FAN».

- B. Orientez les louveres dans la direction voulue pour l'air soufflé.

REMARQUE

Quand le sélecteur est en position « LOW FAN » ou « HIGH FAN », le moteur à soufflerie fonctionne sans arrêt.

IV. ENTRETIEN

I. Propriétaire

REMARQUE

L'un des plus grands avantages de votre nouvelle Coleman-Mach pompe à chaleur est que l'entretien nécessaire pour conserver l'unité d'une bonne garde est minimale. En fait, le nettoyage et le remplacement des filtres est à peu près la seule chose que vous, le propriétaire, avez besoin de faire.

S'il vous faut des filtres de rechange, vous pouvez en acheter dans la plupart des centres de service autorisés de Airxcel, Inc. Nous vous conseillons de transporter des filtres de secours avec le RV en tout temps pour remplacer les filtres usés, déchirés ou détériorés.

Les filtres sont faits de fibres naturelles durables non allergènes, qui peuvent être nettoyés et réutilisés et qui filtrent complètement l'air circulé quand le conditionneur d'air fonctionne. Si les filtres ne sont pas nettoyés régulièrement, ils peuvent devenir partiellement bouchés par la peluche, la poussière, la graisse, etc. Un filtre obstrué réduira le volume d'air et risquera de causer un givrage du serpentin refroidisseur (évaporateur).

II. Réparateur

A. Électricien – Toute inspection et/ou modification du circuit électrique devrait être effectuée par des techniciens qualifiés seulement. Contactez votre centre de service de Airxcel, Inc. le plus proche en cas d'anomalies électriques.

IMPORTANT

Ne pas faire fonctionner votre pompe à chaleur pendant de longues périodes de temps sans le filtre installé.

Une situation encore plus grave se produit lorsque la pompe à chaleur fonctionne sans filtre. La peluche, la poussière, la graisse et tout ce qui s'arrête normalement au filtre s'accumulent alors dans le serpentin refroidisseur. Ce n'est pas seulement conduit à une perte de volume d'air et d'un possible givrage de la batterie de refroidissement, mais pourrait également entraîner des dommages graves aux composants de fonctionnement de la pompe à chaleur.

B. Point de vérification – Échec de démarrage ou pour refroidir l'air sont parfois des problèmes avec pompe à chaleur unités. Le conditionneur d'air RV de Coleman-Mach est conçu pour s'alimenter d'une source de 115 V. Si le compresseur de la pompe à chaleur ne parvient pas à démarrer, vérifier avec votre Airxcel, Inc. Centre de Service pour déterminer que la bonne taille de fil est connecté à l'unité, la bonne les disjoncteurs sont installés en tant que dispositifs de protection sur le circuit électrique et la taille appropriée d'une rallonge est utilisée pour la distance parcourue depuis l'utilitaire sortie à la RV. Le calibre de fil minimal requis est de 12 AWG pour les longueurs jusqu'à 25 pi (762 cm) (un calibre de fil plus gros pour les distances supérieures). Chaque pompe à chaleur unité doit être protégé par un 20 amp délai le fusible ou le disjoncteur.

Nous recommandons que les filtres être nettoyés et changé au moins toutes les deux semaines quand la pompe à chaleur est en fonctionnement.

Nettoyage ou changement des filtres :

1. Retirer les deux vis qui retiennent le couvercle du montage du plafond (voir la figure 2 à la page 5).
2. Abaisser le couvercle et glisser délicatement hors des axes du bouton de contrôle.
3. Sortir les filtres et nettoyer ou échanger avec d'autres filtres (voir la figure 2 à la page 5).
4. Si le véhicule est doté d'un montage de plafond affleurant, retirez les quatre vis des grilles de reprise d'air (voir la figure 2 à la page 5).
5. Retirez le filtre de la grille et nettoyez-le ou remplacez-le avec de nouveaux filtres.

Si la pompe à chaleur continue à se déclencher sur les disjoncteurs, demandez à un électricien vérifier le démarrage intensité et exécutant l'intensité sur l'unité. Si le disjoncteur continue de se déclencher et que la consommation d'électricité s'avère normale, il faudra remplacer le disjoncteur défectueux.

Si toute l'alimentation électrique de la pompe à chaleur est normale mais ni le ventilateur ou le compresseur fonctionne, le connecteur plus situé derrière le plafond boîtier de commande doit être vérifiée pour déterminer si elle est défectueuse.

Sur les groupe de chauffage-refroidissement pompe à la chaleur modèles, si toute l'alimentation électrique de l'appareil est normale et que le ventilateur fonctionne, mais vous n'obtenez jamais tout l'air

chauffé, puis la prise électrique de l'appareil de chauffage doit être vérifiée pour une connexion sécurisée. Si cela ne résout pas le problème, le thermostat de chauffage ou la fin de course est peut-être en dérangement.

- C. Intégrité mécanique – La pompe à chaleur doivent être inspectés périodiquement afin de veiller à ce que

les boulons qui fixent l'appareil sur le toit sont serrés et en bon état. Également, l'examen du carénage en plastique qui recouvre la pompe à chaleur sur le toit doit être faite régulièrement. Assurez-vous que les cinq vis de fixation et les rondelles sont bien ajustées et à la tenue du carénage sur le climatiseur. Étudiez aussi la coiffe pour vous assurer qu'elle ne craque pas ou qu'elle n'a pas subi de dommages sur impact.

V. EXPLOITATION DU THERMOSTAT MURAL

Si votre Coleman-Mach air conditioner avec Heat Pump est contrôlé par un thermostat, référer via le livre d'opération inclus avec le thermostat.

VI. SERVICE DE GARANTIE

Admettons-le. Parfois, même les meilleurs produits peuvent avoir besoin de réparation. Pour vous prévaloir de réparations sous garantie pour votre climatiseur Coleman-Mach, veuillez communiquer avec votre détaillant. Vous pouvez également visiter notre site Web à l'adresse www.rvcomfort.com pour consulter les réponses aux questions les plus fréquemment posées ainsi que les adresses des centres de service.

Vous pouvez requérir l'assistance de Airxcel, Inc. par courriel au RVPSupport@Airxcel.com.

Toute correspondance devrait être adressée à :

Airxcel, Inc.
RV Products Division
P.O. Box 4020
Wichita, KS 67204

IMPORTANT

1. Lisez attentivement votre garantie restreinte de deux ans sur le produit, emballée avec celui-ci.
2. Un contrat prolongé optionnel de trois ans (pièces seulement) est offert à un prix supplémentaire de 89,95 \$. Pour obtenir ce contrat optionnel de trois ans sur les pièces, remplissez la carte de demande brochée à l'avant de la présente enveloppe. Veuillez poster la carte et un chèque ou un mandat à l'adresse ci-dessus. Les demandes doivent être faites **dan un délai de quatre-vingt-dix (90) jours** de l'achat original.
3. Les demandes de renseignements concernant votre Coleman-Mach pompe à chaleur doit inclure les numéros de modèle et de série et la date d'achat. Les numéros de modèle et de série peut être trouvé sur le I.D. label situé sur la pompe à chaleur basepan retour ouverture d'air au bas de la toiture. Cette information peut également être trouvé sur la pompe à chaleur plaque signalétique.

CONTRAT DE REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR DE QUATRE ANS OFFERT EN OPTION

COMPRESSEUR DU CLIMATISEUR DE VÉHICULE RÉCRÉATIF
NON RENOUVELABLE (OPTIONNEL AVEC FRAIS ADDITIONNELS) NON REMBOURSABLE

NUMÉRO DE MODÈLE DE CLIMATISEUR _____
NUMÉRO DE SÉRIE DE CLIMATISEUR _____
CONTRAT N° _____
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT DU COMPRESSEUR _____

ÉCHANTILLON

Voir la section à découper de
cette publication

1. Dès réception des frais requis, Airxcel, Inc. accepte de remplacer ses compresseurs réfrigérants de véhicules récréatifs Airxcel, Inc. pendant quatre ans s'ils s'avèrent défectueux quant aux matériaux et à la main-d'oeuvre. Ce contrat de remplacement du compresseur s'ajoute à la garantie originale d'un an. Il est transférable d'un propriétaire à l'autre. Cet accord peut être acheté dans les 90 jours suivant la date d'achat d'un nouveau véhicule récréatif ou d'un nouveau climatiseur, si l'on achète le véhicule séparément. Le propriétaire doit établir ces dates par le reçu de ventes.
2. Tout compresseur défectueux sera remplacé ou échangé dès retour frais de transport prépayés à Airxcel, Inc., 3050 N. St. Francis, Wichita, Kansas 67219. Les compresseurs remplacés sous les termes de ce contrat peuvent contenir des pièces recyclées. Le compresseur de remplacement sera expédié de Wichita au Kansas, frais de transport prépayés. Ce contrat de compresseur ne couvre pas les frais de main-d'oeuvre ou autres frais.
3. La durée du contrat du remplacement de compresseur sera calculée comme suit :
 - 3.1 La durée du contrat des compresseurs de remplacement fournis sous ce contrat de remplacement du compresseur couvrira la fin de ce contrat.
 - 3.2 Si le climatiseur est installé comme équipement d'origine dans un véhicule récréatif, la durée commencera un (1) an de la date d'achat original du véhicule récréatif.
 - 3.3 Si le climatiseur est installé dans un véhicule récréatif déjà acheté par le client, la durée commencera un (1) an de la date d'achat du climatiseur.
 - 3.4 Le client doit établir ces dates en présentant ce certificat au moment de la réclamation.
4. Pour obtenir le service sous le contrat, le client doit procéder comme suit :
 - 4.1 Pour vous prévaloir de réparations sous garantie pour votre climatiseur Coleman-Mach, veuillez communiquer avec votre détaillant. Vous pouvez également visiter notre site Web à l'adresse www.rvcomfort.com pour consulter les réponses aux questions les plus fréquemment posées ainsi que les adresses des centres de service. Établir des rendez-vous pour le service. Il relève du client de transporter le climatiseur au Centre de service. Airxcel, Inc. ou ses représentants de service sur le terrain n'acceptent pas d'appels à frais viré pour le contrat de service.

EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS

5. Dans la mesure où l'une ou l'autre ou toutes les exclusions suivantes ou toutes autres provisions de cette garantie sont interdites par toutes lois fédérales, provinciales ou municipales, et ne peuvent être annulées, elles s'appliqueront.
 - 5.1 **IL N'Y A AUCUN AUTRE CONTRAT DE REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR.**
 - 5.2 **CE CONTRAT DE REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, LES DOMMAGES INDIRECTS OU LES DÉPENSES ACCESSOIRES, INCLUANT LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.**
 - 5.3 Ce contrat de remplacement du compresseur s'applique seulement aux produits vendus au détail aux États-Unis ou au Canada.
 - 5.4 Ce contrat de remplacement du compresseur ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise manipulation, la négligence, la foudre, la corrosion, la mauvaise installation, la mauvaise application ou une mauvaise source d'énergie.
 - 5.5 Ce contrat de remplacement du compresseur ne couvre pas les dommages causés du fait que l'on n'a pas procédé à l'entretien normal et de routine tel qu'établi dans les instructions de fonctionnement et d'entretien.
 - 5.6 Ce contrat de remplacement du compresseur ne couvre pas les dommages ou les pannes d'équipement causés par l'utilisation de pièces ou de composants ne provenant pas de Airxcel, Inc.
 - 5.7 Ce contrat de remplacement du compresseur ne s'applique pas si la plaque signalétique est retirée ou effacée.
 - 5.8 Ce contrat de remplacement du compresseur ne s'applique pas si le véhicule où le climatiseur est installé est un véhicule pour activités maritimes.
 - 5.9 Ce contrat de remplacement du compresseur ne s'applique pas si le véhicule où le climatiseur est installé est utilisé à des fins commerciales impliquant des voyages hors routes.
 - 5.10 Ce contrat de remplacement du compresseur ne s'applique pas si le véhicule où le climatiseur est installé est une semi-remorque et/ou une remorque.
 - 5.11 Ce contrat n'inclut pas les couvercles (shrouds), filtres et climatiseur complet.

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Allgemeine Informationen	13
II.	Bedienfeld für Standard-Deckenplenum	13
III.	Bedienung des Standard-Deckenplenum	14
IV.	Wartung	15
V.	Bedienung des Wandthermostats	16
VI.	Garantieleistungen	16

I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

HINWEIS

Eine optionale zusätzliche elektrische Widerstandsheizung Montage installiert werden, um die Kälte zu nehmen aus der Raumluft, wenn die Wärmepumpe nicht mehr bedienen können. Die Heizpumpe stellt sich ab, wenn die Umgebungsbedingungen ein Vereisen der äußeren Rohrschlangen bewirken würden, meist bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Die dachmontierte Heizpumpe ist für den Betrieb mit einem einphasigen Netzteil mit 115 V Wechselstrom, 60 Hz vorgesehen. Ein qualifizierter Techniker sollten Sie überprüfen, ob die wärmepumpe ist die erforderliche Leistung.

Im Kühlmodus beträgt der Temperaturabfall vom Ansaugen bis zur Lieferung ca. -9,4 bis -6,6 degree C. Im Heizmodus steigt die Temperatur vom Ansaugen bis zur Lieferung um -3,8 bis 4,4 degree C, es sei denn, die Außentemperatur ist so weit abgefallen, dass der Gefrierschalter aktiviert wird. In diesem Fall beträgt der Anstieg nur -12,2 bis -6,6 degree C. Bei jeglichen Abweichungen von diesen Werten sollte geprüft werden, ob die Luftfilter oder die äußeren Rohrschlangen verschmutzt sind.

Durch Parken des Fahrzeugs im Schatten, Geschlossenhalten von Fenstern und Türen und Vermeiden des Gebrauchs von wärmeerzeugenden Geräten im Fahrzeug kann ein Aufheizen

des Fahrzeugs verringert werden. Wenn möglich, sollten zusätzliche Isolierung und getönte Scheiben in Erwägung gezogen werden (insbesondere bei nicht-isolierten Vans).

R410A Dach Wärmepumpen

Verriegelungsschaltkreis für Hochdruckschalter

In Wärmepumpen, für die R410A-Kühlmittel verwendet wird, ist ein werkseitig installierter Hochdruckschalter-Sicherheitskreis integriert. Im Falle eines abnormalen Zustands (Ausfall des Lüftermotors, verschmutzte Kondensatorschlange, verschmutzte Filter) bewirkt der Hochdruckschalter, dass der Betrieb des Kompressors abgebrochen wird. Sobald der Hochdruckschalter ausgelöst wird, „verriegelt“ der Sicherheitskreis den Kompressor und verhindert dadurch, dass dieser erneut gestartet bzw. betrieben wird. Er kann erst dann wieder starten, wenn die Versorgung mit 115 V Wechselspannung aus- und dann wieder eingeschaltet wird, was ein Zurücksetzen des Sicherheitskreises des Hochdruckschalters bewirkt. Treten wiederholt Auslösungen der Hochdruckschalter-Verriegelung auf, muss die Anlage von einem qualifizierten Techniker gewartet werden.

II. BEDIENFELD FÜR STANDARD-DECKENPLENUM

Wenn sie RV wärmepumpe betrieben wird aus der systemsteuerung befindet sich in der Decke montage, dann gibt es drei Kontrollen an der Decke Versammlung, mit deren Hilfe sie Steuerung der wärmepumpe:

A. Der Wählschalter – Der Wählschalterschalter bestimmt, welcher Betriebsmodus die Wärmepumpe hinein sein wird. Durch Drehen des Schalters kann der Bediener jede beliebige Systemfunktion wählen. Die Systemfunktionen sind je nach den mit dem Dachgerät und der Deckenbaugruppe zur Verfügung stehenden Optionen unterschiedlich. In Abbildung 1 sind die Anordnung der Schalter und die zur

Verfügung stehenden Optionen gezeigt. Im Abschnitt „Betrieb“ sind die Betriebsmerkmale jedes Betriebsmodus erklärt.

- B. Der Thermostat (Temperaturregler) – Mit dem Thermostat wird die „EIN“ -und „AUS“ -Temperatur für den Betrieb des Kompressors eingestellt (siehe Abbildung 1).
- C. Luftklappen – Mit den an beiden Enden der Ummantelung der Deckenbaugruppe befindlichen Luftklappen wird die Richtung eingestellt, in welche die vom Gerät abgegebene Luft geblasen wird.

III. BEDIENUNG DES STANDARD-DECKENPLENUM

I. Für den Kühlbetrieb (siehe Abbildung 1, Seite 3)

- A. Den Wahlschalter auf „LOW COOL“ (SCHWACHE KÜHLUNG) oder „HIGH COOL“ (STARKE KÜHLUNG) stellen.
- B. Den Thermostat (Temperaturregler) durch Drehen auf die für Sie angenehmste Temperatur einstellen. Der Thermostat wird, schaltet sich der Kompressor ein, wenn die Temperatur der Luft, die durch den Betrieb der Wärmepumpe steigt ein paar Grad über die Einstellung, die sie gewählt haben. Wenn die Temperatur der Luft, die durch die Wärmepumpe tropfen unterhalb der gewählten Einstellung, der Thermostat wird, schaltet sich der Kompressor ausgeschaltet werden. Die Wärmepumpe, während in den Kühlbetrieb, wird weiterhin die Zyklus der Kompressor on und off in den oben genannten Weise bis der Schalter eingeschaltet ist und in einen anderen Modus.
- C. Die Luftklappen auf den gewünschten Luftfluss einstellen.

II. Betrieb bei kühleren Nächten (Kühlbetrieb)

Wenn die Außentemperatur abends oder während der Nacht auf unter 23,9 degree C abfällt, ist es wichtig, den Thermostat (Temperaturregler) genau in die Mitte zwischen „Warmer“ (Wärmer) und „Cooler“ (Kühler) einzustellen. Wenn er auf „Cooler“ eingestellt ist, kann die Kühleisenschlange (der Verdampfer) evtl. vereisen und nicht mehr kühlen. Wenn die Temperaturen tagsüber wieder auf über 23,9 degree C ansteigen, kann der Thermostat wieder auf die gewünschte Temperatur eingestellt werden.

HINWEIS

Bei einem eventuellen Vereisen muss die Kühleisenschlange (der Verdampfer) erst abtauen, bevor der normale Kühlbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Stellen Sie während dieser Zeit das Gerät auf „HIGH FAN“ (STARKES GEBLÄSE) für maximalen Luftfluss. Wenn ein verstärkter oder vollständiger Luftfluss zu spüren ist, ist die Kühleisenschlange wahrscheinlich abgetaut.

III. Kurzschalten

Wenn eine Wärmepumpe in Betrieb ist, zirkuliert Kältemittel sein Kompressor Kältemittel unter hohem Druck. Nach dem Abschalten kann es zwei bis drei Minuten dauern, bis sich der Hochdruck normalisiert.

Der Wärmepumpenkompressor kann nicht dagegen hohen Druck anfangen. Daher nachdem die Wärmepumpe ausgeschaltet ist, ist es wichtig, es ab für zwei zu drei Minuten vor Wiederstarten zu verlassen.

Wird der Kompressor kurzgeschaltet (oder vor einem Druckausgleich gestartet) kann dies u.U. den Leistungsschalter auslösen oder zu einer Überlast führen.

IV. Für den Heizbetrieb (siehe Abbildung 1, Seite 3)

HINWEIS

Die Wärmepumpe wird über Rückzyklus Kältemittel Heizung bei Außentemperaturen über dem Gefrierpunkt zu betreiben. Wenn die Außentemperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, wird der Verdichter der Wärmepumpe abgeschaltet, um im Freien zu vermeiden Spule einfrieren-up. Zu diesem Zeitpunkt, wenn die optionale zusätzliche elektrische Widerstandsheizung installiert wurde, wird sie erregt, um die Kälte zu nehmen aus der Raumluft werden. Die elektrische Widerstandsheizung ist kein Ersatz für einen Ofen bei diesen niedrigen Außentemperaturen.

- A. Den Wahlschalter auf „HIGH HEAT“ (STARKE HEIZUNG) stellen. Bei „HIGH HEAT“ arbeitet das Gebläse mit höchster Geschwindigkeit und maximaler Wärmeabgabe.
- B. Den Thermostat (Temperaturregler) durch Drehen auf die für Sie angenehmste Temperatur einstellen. Der Thermostat wird, schaltet sich der Kompressor/heizung ein, wenn die Temperatur der Luft, die durch die Wärmepumpe Einheit unterhalb dieser Einstellung ein paar Grad, und schaltet sich dann automatisch aus, wenn die Temperatur der Luft, die durch den Betrieb der Wärmepumpe steigt ein paar Grad über diese Einstellung. Der Kompressor/heizung werden wie oben beschrieben ein- und ausgeschaltet, bis der Wahlschalter auf eine andere Betriebsart gestellt wird.
- C. Die Luftklappen auf den gewünschten Luftfluss einstellen.

Die Temperatur der abgegebenen Luft kann bis zu einem bestimmten Grad durch das Öffnen oder Schließen der Luftklappen geregelt werden. Wenn die Luftklappen geschlossen sind, ist die lokal abgegebene Luft am wärmsten. Sind die Luftklappen ganz geöffnet, wird die warme Abgeluft für effizientere Zirkulation und rascheres Aufwärmen nach vorne und hinten im Fahrzeug geblasen. Die Lufttemperatur ist bei geöffneten Luftklappen zwar niedriger, die Heizkapazität ist jedoch die gleiche.

V. Nur Luftzirkulation (siehe Abbildung 1, Seite 3)

- A. Den Wahlschalter auf „LOW FAN“ (SCHWACHES GEBLÄSE) oder für maximale Luftzirkulation auf „HIGH FAN“ (STARKES GEBLÄSE) einstellen.

- B. Die Luftklappen in die gewünschte Richtung der Luftzirkulation einstellen.

HINWEIS

Wenn der Wahlschalter auf „LOW FAN“ oder „HIGH FAN“ steht, ist der Gebläsemotor ununterbrochen in Betrieb.

IV. WARTUNG

I. Besitzer

Einer der größten Vorteile zu ihrem neuen Coleman-Mach wärmepumpe ist, dass die Wartung nötig, damit die Einheit in guter Pflege ist minimal. Ihre einzige Aufgabe als Besitzer ist die Reinigung und das Auswechseln der Filter.

Die Filter sind aus langlebigen allergenfreien Naturfasern hergestellt, die gereinigt und wiederverwendet werden können und die zirkulierende Luft bei eingeschalteter Klimaanlage vollständig filtern. Wenn die Filter nicht in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, können sie sich z.T. mit Staub, Schmutz, Fett etc. zusetzen. Bei verstopften Filtern wird das Luftvolumen verringert und es kann schließlich zu einem Vereisen der Kühlturbine (des Verdampfers) kommen.

WICHTIG

Betreiben sie ihre wärmepumpe nicht für längere Zeit ohne filter installiert.

Eine noch ernstere Bedingung tritt auf, wenn die wärmepumpe betrieben wird ohne filter. Dies führt nicht nur zu einem Verlust von Luftmenge und einem mögliche Vereisen der Kühlturbine, könnte aber auch zu schweren Schäden an den operativen Komponenten der Wärmepumpe führen.

Wir empfehlen, dass der Filter gereinigt werden und sich mindestens alle zwei Wochen, wenn die wärmepumpe in Betrieb ist.

Reinigen und/oder Auswechseln der Filter:

1. Die zwei Schrauben entfernen, mit denen die Ummantelung an der Deckenbaugruppe befestigt ist (siehe Abbildung 2).
2. Die Ummantelung abnehmen und vorsichtig von den Reglerschäften schieben.
3. Die Filter herausnehmen und entweder reinigen oder gegen neue Filter austauschen (siehe Abbildung 2).
4. Wenn das Fahrzeug mit einer Deckenbaugruppe zur bündigen Montage ausgestattet ist, bauen Sie die vier Rückluftgitterschrauben aus (siehe Abbildung 2).
5. Bauen Sie den Filter aus dem Gitter aus und reinigen Sie ihn oder tauschen Sie ihn gegen einen neuen Filter aus.

HINWEIS

Austauschfilter sind in von Airxcel, Inc. autorisierten Servicezentren erhältlich. Es wird empfohlen, immer Ersatzfilter im Fahrzeug vorrätig zu haben, um verschmutzte und verschlissene Filter auswechseln zu können.

II. Wartungspersonal

- A. Elektrik – Alle elektrischen Arbeiten und/oder Inspektionen sollten nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Problemen mit der Elektrik an das nächstgelegene Servicecenter von Airxcel, Inc.
- B. Check Point – Scheitern zu starten oder zum kühlen der Luft sind manchmal Probleme mit wärmepumpe Einheiten. Die Klimaanlage von Coleman-Mach ist für den Betrieb mit 115 V vorgesehen. Wenn der Kompressor der Wärmepumpe nicht starten, überprüfen sie mit ihrem Airxcel, Inc. Service Center, um festzustellen, dass die richtige Größe des drahts ist mit dem Gerät verbunden, für das reibungslos schutzschalter installiert sind als schutz Geräte, die an dem elektrischen stromkreis und die richtige Größe verlängerungskabel wird verwendet, wenn die zurückgelegte Strecke in der utility Steckdose zum RV. Die erforderliche Mindestdrahtgröße ist Nr. 12 AWG für Längen bis zu 762 cm (größere Größe für längere Abstände). Jede Wärmepumpeneinheit muss mit einer 20 Ampereverspätungssicherung oder Trennschalter geschützt werden.

Wenn die wärmepumpe weiterhin reise die leistungsschalter, haben einen elektriker überprüfen sie die stromstärke ab stromstärken und läuft auf dem Gerät. Ist der Stromverbrauch normal und der Leistungsschalter wird trotzdem weiterhin ausgelöst, muss der defekte Leistungsschalter ausgewechselt werden.

Wenn alle elektrische Kraft zur Wärmepumpe normal ist, aber weder der Anhänger oder der Kompressor wird, der Verbinderstöpsel hat sich befunden hinter dem Deckenversammlungssteuerungskasten sollte geprüft werden bedienen zu bestimmen, ob es fehlerhaft ist.

An der Heizung und Kühlung wärmepumpe modelle, wenn alle elektrische Energie in der Einheit ist normal und der Lüfter läuft, aber man bekommt nie die erhitzte Luft, dann wird der Stecker für die

Heizung überprüft werden sollte für eine sichere Verbindung. Wird das Problem dadurch nicht behoben, ist evtl. der Thermostat oder der Endschalter defekt.

- C. Mechanische Integrität – Die wärmepumpe sollte regelmäßig geprüft werden, sicher zu sein, dass die Schrauben, die die Einheit zum Dach sichern, dicht und in guter Gestalt sind. Auch eine

Untersuchung des Kunststoffschleiers, der die Wärmepumpe auf dem Oberteil vom Dach bedeckt, sollte regelmäßig gemacht werden. Seien Sie sicher die fünf Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben sind enganliegend und Besitz der Schleier zur Wärmepumpe. Die Ummantelung sollte auch auf etwaige Risse oder Beschädigungen durch Stöße geprüft werden.

V. BEDIENUNG DES WANDTHERMOSTATS

If your Coleman-Mach roof top heat pump is controlled by a wall thermostat, refer to the operation manual that was included with the thermostat.

VI. GARANTIELEISTUNGEN

Machen wir uns nichts vor – selbst die besten Produkte müssen hin und wieder gewartet werden. Für zur Garantie gehörende Dienstleistungen für Ihre Klimaanlage von Coleman-Mach setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung oder besuchen Sie unsere Webseite im Internet unter www.rvcomfort.com, um Antworten auf häufig gestellte Fragen und Adressen unserer Servicezentren zu erhalten.

Der Kundendienst von Airxcel, Inc. kann auch per E-Mail kontaktiert werden unter RVPSupport@Airxcel.com.

Schriftliche Korrespondenz sollte an folgende Adresse geschickt werden:

Airxcel, Inc.
RV Products Division
P.O. Box 4020
Wichita, KS 67204

WICHTIG

1. Bitte lesen Sie die dem Produkt beiliegende 2-jährige Garantie aufmerksam durch.
2. Für eine zusätzliche Gebühr von \$89.95 können Sie einen optionalen Dreijahresvertrag nur für Ersatzteile abschließen. Füllen Sie dazu die vorne an diesem Umschlag anheftete Antragskarte aus. Schicken Sie die ausgefüllte Karte mit einem Scheck oder einer Postanweisung an die zuvor angegebene Adresse. Der Zusatzvertrag muss innerhalb **von neunzig (90) Tagen** nach dem ursprünglichen Kaufdatum beantragt werden.
3. Anfragen über ihre Coleman-Mach wärmepumpe muss die Modell- und seriennummern und kaufdatum. Der modell- und seriennummern finden sie auf der I.D. label befindet sich auf der wärmepumpe basepan abluft Öffnung an der Unterseite des dachaufbaus. Diese Informationen finden sie auch auf die wärmepumpe typenschild.

WAHLWEISE ERHÄLTICHE 4-JAHRES-GARANTIE FÜR DEN KOMPRESSOR

AIRXCEL, INC.-KOMPRESSOREN FÜR KLIMAAANLAGEN

NICHT VERLÄNGERBAR (ERHÄLTICH ZU AUFGKOSTEN) KEINE RÜCKERSTATTUNG

MODELL-NR. DER KLIMAAANLAGE _____

SERIENNUMMER DER KLIMAAANLAGE _____

VERTRAGSNUMMER _____

EFFEKTIVES DATUM DES KOMPRESSOR-GARANTIEVERTRAGS _____

MUSTER

Siehe ausgeschnittenen Antrag in
dieser Anleitung

1. Mit Erhalt der verlangten Gebühr erklärt sich Airxcel, Inc. einverstanden, ihre Kühlkompressoren für Wohn- und Campingfahrzeuge über einen Zeitraum von vier Jahren in Fällen von Material- und Verarbeitungsfehlern zu ersetzen. Diese Produktgarantie gilt zusätzlich zur Originalgarantie mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die Garantie für den Kompressor ist von Besitzer zu Besitzer übertragbar. Dieser Vertrag muß innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf eines neuen Wohn- oder Campingfahrzeugs, oder einer neuen Klimaanlage, falls diese getrennt vom Fahrzeug gekauft wurde, beantragt werden. Der Verbraucher muß diese Daten anhand von Kaufquittungen belegen können.
2. Schadhafte Kompressoren werden durch Austausch ersetzt, wenn sie bei vorab gezahlten Transportkosten an Airxcel, Inc., 3050 N. St. Francis, Wichita, Kansas 67219, zurückgesandt werden. Unter den Vertragsbedingungen ersetzte Kompressoren können wiederverwertete Teile enthalten. Der Ersatzkompressor wird bei vorab gezahlten Transportkosten von Wichita, Kansas, verschifft.
3. Die Laufzeit der Garantie für den Kompressor wird folgendermaßen berechnet:
 - 3.1 Die Garantie für im Rahmen dieser Garantie bereitgestellte Kompressoren ist für die verbleibende Dauer dieses Vertrags wirksam.
 - 3.2 Wird das Produkt im Originalzustand auf einem Wohn- oder Campingfahrzeug installiert, beginnt die Garantie ein (1) Jahr nach dem Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs des Wohn- oder Campingfahrzeugs.
 - 3.3 Wird das Produkt auf einem zuvor vom Verbraucher erworbenen Fahrzeug installiert, setzt die Laufzeit ein (1) Jahr nach dem Zeitpunkt des Klimaanlagekaufs ein.
 - 3.4 Der Verbraucher muß diese Daten durch Vorlage dieses Zertifikats bei der Beantragung einer Garantieleistung belegen.
4. Um Garantieleistungen zu erhalten, sollte der Verbraucher folgendermaßen vorgehen:
 - 4.1 Für zur Garantie gehörende Dienstleistungen für Ihre Klimaanlage von Coleman-Mach setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung oder besuchen Sie unsere Webseite im Internet unter www.rvcomfort.com, um Antworten auf häufig gestellte Fragen und Adressen unserer Servicezentren zu erhalten. Vereinbaren Sie einen Termin für die anfallenden Arbeiten. Der Transport der Klimaanlage zur Werkstatt des Dienstleisters ist die Verantwortung des vertraglich gebundenen Verbrauchers. R-Gespräche werden von Airxcel, Inc. oder Werkstätten nicht angenommen.

AUSNAHMEN UND AUSSCHLÜSSE

5. Die folgenden Ausnahmen und Ausschlüsse oder andere Garantiebestimmungen sind insofern ungültig, wie sie von bestehenden bundes-, staats- oder regionalrechtlichen Gesetzen verboten werden und nicht in Anspruch genommen werden können.
 - 5.1 **ANDERE GARANTIE FÜR KOMPRESSOREN EXISTIEREN NICHT.**
 - 5.2 **FOLGESCHÄDEN, NEBENKOSTEN UND -SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH SACHSCHÄDEN, WERDEN DURCH DIESE GARANTIE NICHT GEDECKT.**
 - 5.3 Diese Garantie betrifft nur Produkte, die durch den Einzelhandel in den USA verkauft wurden.
 - 5.4 Schäden, die durch Mißbrauch, Nachlässigkeit, Blitzschlag, Korrosion, unzureichende Montage, unzureichenden Einsatz oder unzureichende Stromversorgung entstanden sind, werden durch diese Garantie nicht gedeckt.
 - 5.5 Schäden, die durch das Versäumnis, normale und routinemäßige Wartungsarbeiten im Einklang mit der Betriebs- und Wartungsanleitung vorzunehmen, entstanden sind, werden durch diese Garantie nicht gedeckt.
 - 5.6 Schäden oder Betriebsunfähigkeit, die durch den Einsatz von Teilen oder Komponenten anderer Hersteller als Airxcel, Inc. entstanden sind, werden durch diese Garantie nicht gedeckt.
 - 5.7 Diese Garantie wird mit der Entfernung oder Unkenntlichmachung des Namensschilds ungültig.
 - 5.8 Diese Garantie findet keine Anwendung, wenn das Fahrzeug, auf dem die Klimaanlage installiert ist, auf See zum Einsatz kommt.
 - 5.9 Diese Garantie findet keine Anwendung, wenn das Fahrzeug, auf dem die Klimaanlage installiert ist, zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird, die das Befahren unbefestigter Straßen beinhalten.
 - 5.10 Diese Garantie findet keine Anwendung, wenn es sich bei dem Fahrzeug, auf dem die Klimaanlage installiert ist, um ein Lastfahrzeug oder einen Lastfahrzeuganhänger handelt.
 - 5.11 This replacement parts contract does not include shrouds, filters or complete air conditioners.

ÍNDICE

I.	Información general	18
II.	Panel de control de la cámara de aire para techos estándar	18
III.	Operación de la cámara de aire para techos estándar	19
IV.	Mantenimiento	20
V.	Operación del termostato de pared	21
VI.	Servicio en garantía	21

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOTA

Una resistencia eléctrica auxiliar facultativo asamblea calefacción puede ser instalado para calentar un poco de aire en el interior cuando la bomba de calor ya no pueden operar. La bomba de calor se apagará en condiciones que provoquen el congelamiento de la serpentina exterior, generalmente a temperaturas cercanas al congelamiento.

Esta bomba de calor para techos está diseñada para funcionar con una alimentación de energía monofásica de 115 VCA y 60 Hz. Un técnico cualificado debe verificar que la bomba de calor es recibir la potencia apropiada.

En modo de enfriamiento, la caída de temperatura de la toma a la salida será de 15 a 20 grados. En el modo de calentamiento, el aumento de temperatura de la entrada a la salida será de 25 a 40 grados a menos que la temperatura exterior haya caído lo suficiente como para que se active el interruptor de congelamiento. En dicho caso, el aumento será solamente de 10 a 20 grados. Cualquier temperatura que se desvíe de estas normas indica que es necesario examinar el sistema para comprobar que no haya filtros de aire sucios o una serpentina externa sucia.

Estacionar el vehículo a la sombra, mantener las puertas y ventanillas cerradas y evitar el uso de aparatos que generen

calor dentro del vehículo ayudará a reducir la ganancia de calor. En lo posible, se debe considerar la posibilidad de usar aislamiento y cristales ahumados (especialmente en vehículos que no tengan aislamiento).

Compresores de parte superior de Techo R410A

Circuito de interruptor de tranca de alta presión

Las bombas de calor con R410A como refrigerante utilizar una fábrica instalada Alto Interruptor de Presión Circuito de Seguridad. En caso de una condición anormal (falla de motor del ventilador, serpentín condensador sucio, filtros sucios), el interruptor de alta presión evitará que el compresor siga funcionando. Una vez que se active el interruptor de alta presión, este circuito de seguridad “trancará” el compresor evitando que trate de reiniciar o arrancar hasta que el suministro de energía de 115 V de CA se corte y luego se restablezca para reiniciar el circuito de seguridad de interruptor de alta presión. Si se producen repetidas activaciones del interruptor de tranca de alta presión, hacer revisar la unidad por un técnico calificado.

II. PANEL DE CONTROL DE LA CÁMARA DE AIRE PARA TECHOS ESTÁNDAR

Si la bomba de calor es operado desde el panel de control situados en el techo asamblea, luego hay tres controles en el techo asamblea que le ayudan a controlar la bomba de calor. Son los siguientes:

A. Interruptor de selección de funciones – El interruptor de selector determina en qué modo de operación estará la pompa de calor. Al rotar el interruptor de selección de funciones, el operador puede obtener cualquier función del sistema que desee. Las funciones del sistema dependen de las opciones de la unidad exterior y de la unidad interior. La Figure 1 muestran la ubicación del interruptor de selección de funciones y las funciones disponibles.

La sección de “Funcionamiento” explica las características operativas de cada modo de funcionamiento.

- B. El termostato (control de temperatura – El termostato regula el valor de temperatura de “ON” y “OFF” a la cual funcionará el compresor (Ver Figura 1).
- C. Persianas – Las persianas se ubican en ambos extremos de la carcasa de la unidad interior y se usan para orientar la descarga de aire de la unidad.

III. OPERACIÓN DE LA CÁMARA DE AIRE PARA TECHOS ESTÁNDAR

I. Para Refrescar Operación (Ver Figura 1, Página 3)

- A. Gire el interruptor de selección de funciones a la posición “LOW COOL” o “HIGH COOL”. En “HIGH HEAT”, el ventilador opera a alta velocidad con salida de calor al máximo.
- B. Gire el termostato (control de temperatura) hasta la posición que le resulte más cómoda. El termostato se activará el compresor cuando la temperatura del aire que entra en la bomba de calor se eleva a unos pocos grados por encima del valor que usted ha seleccionado. Cuando la temperatura del aire que entra en la bomba de calor cae por debajo del ajuste seleccionado, el termostato se activará el compresor. La bomba de calor, mientras que en el modo de enfriamiento, continuará en el ciclo del compresor dentro y fuera de los mencionados forma hasta el conmutador selector se convirtió en otro modo de operación.
- C. Posicione las persianas en la dirección en que desee dirigir el aire.

II. Funcionamiento durante noches más frías (Funcionamiento para refrigeración)

Cuando la temperatura exterior baja durante la tarde o noche a menos de 75 grados F, es importante poner el termostato (control de temperatura) en un punto intermedio entre “Warmer” y “Cooler”. Si el valor está en “cooler”, la serpentina de enfriamiento (evaporadora) puede congelarse y dejar de enfriar. Durante el día, cuando las temperaturas hayan aumentado por encima de los 75 grados F, vuelva a poner el interruptor del termostato en el valor deseado.

NOTA

En caso de que se forme hielo, es necesario dejar que se descongele la serpentina de enfriamiento (evaporadora) antes de reiniciar el funcionamiento de enfriamiento normal. Durante este período, haga funcionar la unidad en la posición “HIGH FAN” con el sistema al máximo flujo de aire. Cuando se observe un mayor flujo de aire, o éste haya llegado al máximo, la serpentina de enfriamiento debería estar sin hielo.

III. Corte de ciclo

Cuando una bomba de calor está en funcionamiento, el compresor circula refrigerante a alta presión. Cuando se apaga, la presión alta tarda dos o tres minutos en igualarse.

La bomba de calor compresor es incapaz de iniciar contra alta presión. Por lo tanto, una vez que la bomba de calor es desactivado, es importante como para dejarlo fuera de dos a tres minutos antes de reiniciar.

Cortar el ciclo del compresor (o haciéndolo arrancar antes de que las presiones se hayan igualado) puede, en algunos casos, hacer saltar el disyuntor o el interruptor del circuito por sobrecarga.

IV. Para Calentar Operación (Ver Figura 1, Página 3)

NOTA

La bomba de calor funcionará en calefacción reversa del ciclo de refrigerante al aire libre a temperaturas por encima de cero. Cuando la temperatura exterior es bajo cero, el compresor de la bomba de calor se apagará para evitar que la batería exterior se congele. En este momento, si el opcional de calefacción auxiliar de la resistencia eléctrica ha sido instalada, se active para quitar el frío del aire en interiores. El calentador de resistencia eléctrica no es un sustituto de un horno a estas temperaturas exteriores bajas.

- A. Gire el interruptor de selección de funciones a la posición “HIGH HEAT”.
- B. Gire el termostato (control de temperatura) hasta la posición que le resulte más cómoda. El termostato se activará el compresor/calefacción encendida cuando la temperatura del aire que entra en la bomba de calor cae por debajo de este ajuste unos pocos grados, y se apaga automáticamente cuando la temperatura del aire que entra en la bomba de calor se eleva a unos pocos grados por encima de este valor. Y automáticamente se apagará cuando la temperatura del aire que ingresa al equipo de aire acondicionado suba algunos grados por encima de este valor. El acondicionador/calefactor de aire mantendrá el ciclo de encendido y apagado del compresor según se explicó hasta que se gire el interruptor de selección de funciones a otro modo de funcionamiento.

- C. Posicione las persianas en la dirección en que desee dirigir el aire.

En cierta medida se puede controlar la temperatura del aire de descarga abriendo o cerrando las persianas. Cuando las persianas están cerradas, se consigue la descarga de aire localizada más caliente. Las persianas totalmente abiertas enviarán la descarga de aire caliente hacia el frente y parte posterior del vehículo para una circulación más eficiente y un calentamiento más rápido. Si bien la temperatura del aire es más baja con las persianas abiertas totalmente, la capacidad de calentamiento sigue siendo la misma.

V. Para circulación de aire únicamente (Ver Figura 1, Página 3)

- A. Gire el interruptor de selección de funciones a la posición “LOW FAN” o “HIGH FAN”.
- B. Posicione las persianas en la dirección en que desee dirigir el aire.

NOTA

Cuando el interruptor de selección de funciones está en posición “LOW FAN” o “HIGH FAN”, el motor del ventilador funciona en forma continua.

IV. MANTENIMIENTO

I. Propietario

Una de las mayores ventajas para su nuevo Coleman-Mach bomba de calor es que el mantenimiento necesario para mantener la unidad sobre el buen cuidado es mínima. En realidad, lo único que tiene que hacer usted, el propietario, es limpiar y cambiar los filtros.

Los filtros están fabricados con fibras naturales hipoalérgicas de larga duración que pueden ser limpiadas y reutilizadas y que filtran completamente el aire que circula cuando el acondicionador de aire está funcionando. Si no se limpian los filtros a intervalos regulares, pueden taparse parcialmente con pelusa, suciedad, grasa, etc. Un filtro tapado produce una pérdida de volumen de aire y puede eventualmente provocar la formación de hielo en la serpentina de enfriamiento (evaporadora).

IMPORTANTE

No opere su bomba de calor durante largos períodos de tiempo sin el filtro instalado.

Una condición más grave ocurre cuando la bomba de calor es operado sin filtro. Cuando esto sucede, la pelusa, suciedad, grasa, etc., que normalmente quedan atrapadas en el filtro se acumulan en la serpentina de enfriamiento. Esto no sólo conduce a una pérdida de volumen de aire y un posible formación de hielo en marcha del serpentín de enfriamiento, pero también podría resultar en serios daños a los componentes funcionamiento de la bomba de calor.

Recomendamos que los filtros ser limpiadas y cambiadas por lo menos cada dos semanas cuando la bomba de calor está en funcionamiento.

Limpieza y/o cambio de los filtros:

- 1. Retire los dos tornillos que sujetan la lámina de la unidad interior a la unidad interior (ver la Figura 2).
- 2. Baje la lámina y deslícela suavemente para retirarla de los ejes de las teclas de control.
- 3. Saque los filtros y límpielos o cámbielos por filtros nuevos (ver la Figura 2).

- 4. Si el vehículo está equipado con un conjunto de techo de montaje nivelado, extraiga los cuatro tornillos de retorno de la parrilla de aire (ver la Figura 2).
- 5. Extraiga el filtro de la parrilla y límpielo o reemplácelo por uno nuevo.

NOTA

Si es necesario cambiar los filtros, los repuestos se pueden comprar en la mayoría de los Centros de Servicio Autorizados de Airxcel, Inc. Se recomienda llevar filtros de repuesto con el RV en todo momento para reemplazar filtros desgastados, desgarrados o deteriorados.

II. Personal de servicio

- A. Eléctrico – Todo trabajo y/o inspección eléctrica debe ser realizado únicamente por personal de servicio calificado. Consulte al Centro de Servicios de Airxcel, Inc. más cercano si tiene problemas eléctricos.
- B. Verificación – Fracaso para iniciar o para refrescar el aire a veces surgen problemas con aparatos de bomba de calor. El equipo de aire acondicionado de Coleman-Mach está diseñado para funcionar con corriente eléctrica de 115 voltios. Si el compresor en la bomba de calor no se inicia, consulte con su Airxcel, Inc. Centro de Servicios para determinar que el buen tamaño del cable está conectado a la unidad, la correcta los disyuntores se instalan como dispositivos de protección en el circuito eléctrico y el buen tamaño cable de extensión se utiliza para la distancia recorrida en la toma de utilidad para la RV. La dimensión de cable mínima es #12 AWG para tramos de hasta 25 pies (el tamaño debe ser mayor si la distancia es mayor). Cada bomba de calor debe ser protegida con un retardo de tiempo 20 amp fusibles ou.

Si la bomba de calor sigue estando de viaje, fuera los disyuntores, haga que un electricista revise el amperaje y ejecutando partida amperaje en la unidad. Si el disyuntor continúa disparándose y se encuentra que el consumo eléctrico es normal, será necesario cambiar el disyuntor defectuoso.

Si toda la energía eléctrica a la bomba de calor es normal, pero ni el ventilador o funcionará el compresor, el conector más situado detrás de la caja de control asamblea techo debe verificarse para determinar si éste es defectuoso.

En la calefacción/aire bomba de calor modelos, si toda la energía eléctrica a la unidad es normal y el ventilador se ejecuta pero nunca tienes cualquier aire calentado, a continuación, el enchufe eléctrico a la unidad de calentamiento deberá ser comprobado por una conexión segura. Si esto no corrige la falla, es posible que esté defectuoso el termostato o el interruptor limitador del calefactor.

- C. Integridad mecánica – La bomba de calor debe ser inspeccionados periódicamente para asegurarse de que los tornillos que sujetan la unidad de la azotea son muy estrechos y en buena forma. Además, un examen de la sábana de plástico cubriendo la bomba de calor en la parte superior del techo debe ser realizado periódicamente. Asegúrese de que los cinco tornillos y arandelas estén apretados y la celebración de la sábana santa a la bomba de calor. También examine la lámina para asegurarse de que no se esté agrietando ni se haya dañado por algún impacto.

V. OPERACIÓN DEL TERMOSTATO DE PARED

Si su unidad de calefacción exterior Coleman-Mach es controlada por un termostato de pared, refiérase al manual de operación que fue incluido con el termostato.

VI. SERVICIO EN GARANTÍA

Seamos francos. A veces, hasta los mejores productos pueden necesitar servicio. Para obtener el servicio de garantía para su aire acondicionado Coleman-Mach, comuníquese con su agente de ventas o visite nuestro sitio web de internet, www.rvcomfort.com, para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes y conocer la ubicación de los centros de servicio.

Puedo acceder al servicio de ayuda de Airxcel, Inc. por correo electrónico al RVPSupport@Airxcel.com.

Enviar toda correspondencia por escrito a:

Airxcel, Inc.
RV Products Division
P.O. Box 4020
Wichita, KS 67204

IMPORTANTE

1. Lea cuidadosamente la garantía de dos años que se encuentra en el interior del embalaje del producto.
2. Se dispone de un contrato extendido de tres años opcional para piezas solamente, a un costo adicional de \$89.95. Para obtener este contrato opcional de tres años, complete la tarjeta de solicitud que se encuentra engrapada en el frente de este sobre. Envíe la tarjeta por correo junto con un cheque o giro postal a la dirección antes mencionada. Las solicitudes se deben presentar **dentro de los noventa (90) días** de la compra original.
3. Las investigaciones sobre su bomba de calor Coleman-Mach debe incluir el modelo y los números de serie y la fecha de compra. El modelo y el número de serie pueden encontrarse en I.D. etiqueta que se encuentra en la bomba de calor aire de retorno basepan apertura en la parte inferior del techo unidad. Esta información también se puede encontrar en la bomba de calor chapa.

CONTRATO OPCIONAL DE REEMPLAZO DEL
COMPRESOR POR CUATRO AÑOS

COMPRESORES DE DISPOSITIVOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA
VEHÍCULOS RECREATIVOS

NO RENOVABLE

(OPCIONAL A UN COSTO ADICIONAL)

NO REEMBOLSABLE

NÚMERO DE MODELO DEL A.A. _____

NÚMERO DE SERIE DEL A.A. _____

N° DE CONTRATO _____

FECHA DE VIGENCIA DE CONTRATO DEL COMPRESOR _____

MUESTRA

Vea el recorte para solicitud del contrato en
esta publicación

1. Una vez recibido el pago requerido, Airxcel, Inc. se comprometerá a reemplazar los compresores refrigerantes para vehículos recreativos durante un plazo de cuatro años, si se encuentran daños de los materiales o de la mano de obra en dichos compresores. Este contrato de reemplazo del compresor complementa la garantía original por un año. El contrato de reemplazo del compresor es transferible de propietario a propietario. Este contrato debe ser adquirido dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra de un vehículo recreativo nuevo a de un dispositivo de aire acondicionado nuevo que haya sido adquirido independientemente del vehículo recreativo. El comprador deberá establecer tales fechas presentando el comprobante de compra.
2. Todo compresor defectuoso será reemplazado a modo de intercambio cuando sea devuelto con flete pagado a Airxcel, Inc., 3050 N. St. Francis, Wichita, Kansas 67219. Los compresores reemplazados bajo los términos del contrato pueden contener partes recicladas. El compresor de reemplazo será enviado desde Wichita, Kansas, siempre y cuando el flete haya sido pagado por adelantado. Este contrato para el compresor no cubre el costo de la mano de obra ni otros cargos.
3. Se calculará la duración del contrato de reemplazo del compresor de la forma siguiente:
 - 3.1 El período de reemplazo de los compresores cubierto por este contrato de reemplazo del compresor se mantendrá n vigor durante el período restante de validez de este contrato.
 - 3.2 Si se instala el dispositivo de aire acondicionado como parte del equipo original del vehículo recreativo, el período e vigencia comenzará al cabo de un (1) año de la fecha de compra del vehículo recreativo.
 - 3.3 Si se instala el dispositivo de aire acondicionado en un vehículo recreativo previamente adquirido por el comprador, el período de vigencia comenzará al cabo de un (1) año de la fecha de compra del dispositivo de aire acondicionado.
 - 3.4 El comprador deberá establecer tales fechas presentando este certificado en el momento de efectuar la reclamación.
4. El comprador debe proceder de la forma siguiente para obtener el cumplimiento del contrato:
 - 4.1 Para obtener el servicio de garantía para su aire acondicionado Coleman-Mach, comuníquese con su agente de ventas o visite nuestro sitio web de internet, www.rvcomfort.com, para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes y conocer la ubicación de los centros de servicio. Concertar citas para obtener la asistencia del servicio. El comprador suscrito al contrato es responsable de transportar el dispositivo de aire acondicionado al establecimiento del centro de servicio. Airxcel, Inc. y los centros de servicio no aceptarán llamadas a cobro revertido que estén relacionadas con el convenio de servicio.

EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES

5. Si alguna de las siguientes exclusiones o disposiciones de este contrato de reemplazo del compresor está prohibida por las leyes federales, estatales o municipales o si todas ellas están prohibidas por dichas leyes, de forma inevitable, se considerarán inaplicables.
 - 5.1 **NO EXISTEN OTROS CONTRATOS DE REEMPLAZO DEL COMPRESOR.**
 - 5.2 **ESTE CONTRATO DE REEMPLAZO DEL COMPRESOR NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES, DAÑOS INCIDENTALES NI GASTOS INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD.**
 - 5.3 Este contrato de reemplazo del compresor sólo se aplica a los productos vendidos al detalle en los EE.UU. o Canadá.
 - 5.4 Este contrato de reemplazo del compresor no cubre daños ocasionados por manejo indebido, negligencia, rayos, condiciones ambientales corrosivas, instalación inadecuada, aplicación inadecuada o alimentación eléctrica inadecuada.
 - 5.5 Este contrato de reemplazo del compresor no cubre daños ocasionados por el incumplimiento de las tareas de mantenimiento normales o rutinarias, conforme a las instrucciones para la operación y el mantenimiento del producto.
 - 5.6 Este contrato de reemplazo del compresor no cubre los daños o fallas del equipo debido al uso de partes o componentes no fabricados por Airxcel, Inc.
 - 5.7 Este contrato de reemplazo del compresor no se aplica si se desmonta o se altera la chapa de identificación del producto.
 - 5.8 Este contrato de reemplazo del compresor no se aplica si el dispositivo de aire acondicionado fue instalado en un vehículo de uso marítimo.
 - 5.9 Este contrato de reemplazo del compresor no se aplica si el dispositivo de aire acondicionado fue instalado en un vehículo de uso comercial que viaja fuera de las autopistas.
 - 5.10 Este contrato de reemplazo del compresor no se aplica si el dispositivo de aire acondicionado fue instalado en un camión con remolque acoplado o en un remolque.
 - 5.11 Este contrato de recambio no incluye cubiertas, filtros o acondicionadores de aire completas.



Airxcel, Inc.
RV Products Division
P.O. Box 4020
Wichita, KS 67204